

Anexă situații de urgență în anul 2023

Data și ora raportării	EPISOD POLUARE						Emitent avertizare	Măsurile întreprinse	Observații
	Localizare (localitatea, județ, etc.)	Perioada de producere	Factor de mediu afectat (apă, aer, sol, pădure) - localizare	Poluator	Substanța poluantă	Cauză / Efecte			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14.01.2023, ora 08:30 primită pe e-mail în	Linia de amestec 6" sonda 21 Biled. Coordonate geografice: 45° 55'03.	20 min	sol	SC Expert Petroleum SRL	100 litri apă sărată și 50 litri de țigăi	Datorită corозиuni	Responsabil mediu: dna Nicoleta Berciu	S-a izolat în cel mai scurt timp posibil tronsonul de colector avariat și au început lucrările de remediere. Au fost efectuate cu mijloace proprii lucrări de decopertare a suprafeței poluate de cca 12m ² ,	Societatea deține Autorizație de mediu nr. 11338/22.04.2013, revizuită la 02.10.2019, pentru Sector 1 Satchinez.

07.02.2 023	1" N 20° 58'48. 3" E							respectiv îndepărtarea solului contaminat, rezultând un volum de cca 20m ³ de sol contaminat, care a fost transportat la Punctul de colectare deșeuri periculoase amplasat în cadrul Depozitului Satchinez, pentru a fi preluat de către contractorul specializat și autorizat SC Stilo Evora SRL în vederea tratării/eliminării prin depozitare.	
21.01.2 023, ora 11:30 primită pe e- mail în 07.02.2 023	Linia de injecție 2" sonda 1072 Satchinez · Coordonate geografice:	15 minut e	sol	SC Expert Petroleum SRL	70 litri apă sărată	Datorită coroziuni i	Responsabil mediu: dna Nicoleta Berciu	S-a izolat în cel mai scurt timp posibil tronsonul de colector avariata și au început lucrările de remediere. Au fost efectuate cu mijloace proprii lucrări de decopertare a suprafeței poluate de cca 20m ² , respectiv îndepărtarea solului contaminat,	Societatea deține Autorizație de mediu nr. 11468/08.08.2013, revizuită la 01.09.2020, pentru Sector 2 Calacea.

	45° 55' 23.5" N 21° 00' 49.2" E							rezultând un volum de cca 20m ³ de sol contaminat, care a fost transportat la Punctul de colectare deșeuri periculoase amplasat în cadrul Depozitului Satchinez, pentru a fi preluat de către contractorul specializat și autorizat SC Stilo Evora SRL în vederea tratării/eliminării prin depozitare.	
02.02.2 023, ora 10:40 primită pe e- mail în 07.02.2 023	Linia de amestec 6" sonda 21 Biled. Coordonate geografice: 45° 55' 30.9" N 20° 59' 11.2" E	10 minut e	sol	SC Expert Petroleum SRL	30 litri apă sărată și 5 litri țiței	Datorită coroziuni i	Responsabil mediu: dna Nicoleta Berciu	S-a izolat în cel mai scurt timp posibil tronsonul de colector avariat și au început lucrările de remediere. Au fost efectuate cu mijloace proprii lucrări de decopertare a suprafeței poluate de cca 12m ² , respectiv îndepărtarea solului contaminat, rezultând un volum de cca 14m ³ de sol contaminat, care	Societatea deține Autorizație de mediu nr. 11338/22.04.2013, revizuită la 002.10.2019, pentru Sector 1 Satchinez.

								a fost transportat la Punctul de colectare deșeuri periculoase amplasat în cadrul Depozitului Satchinez, pentru a fi preluat de către contractorul specializat și autorizat SC Stilo Evora SRL în vederea tratării/eliminării prin depozitare.	
10.02.2023, ora 14:55	Buziaș, str. Principală, nr. 58, județul Timiș			SC Joris Ide SRL	Izocianat	Scurgere izocianat din tancul de depozitare de pe amplasamentul firmei pe platforma betonată din interiorul	ISU Banat	S-a intervenit pentru strângerea cantității deversate și izolare cu vată minerală a gurii de canalizare. La fața locului au intervenit echipaje ISU, CBRN, SMURD, GNM-CJ Timiș.	Societatea deține Autorizația integrată de mediu nr. 2/30.06.2022. APM Timiș transmis sms referitor la incident, în data de 10.02.2023, ora 16:40

						<p>amplasa mentului . S-a golit rezervoru l în cubitaine re pt eliminare pericol, s-a evacuat zona.</p> <p>Cantitate a de izocianat din tancul de depozitar e la momentu l incidentu lui: 29</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

						tone; cantitate a mutată: 7 tone; cantitate a revărsată : pe platform a betonată : aprox 600 kg; restul cantității de izocianat se regăsește în cuva de retenție, respectiv			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

						în tancul de depozitare			
10.02.2023 ora 08:40 primită pe e-mail în 24.02.2023	Colectorul de pompare 6" Parc 2 Variaș - Depozit Satchinez · Coordonate geografice: 45° 56'27.0" N 20° 59' 37.3" E	2 ore și 20 minute	sol	SC Expert Petroleum SRL	10 litri apă sărată și 1 litru de țigăi	Datorită corziuni	Responsabil mediu: Cosmina Popescu	S-a izolat în cel mai scurt timp posibil tronsonul de colector avariat și au început lucrările de remediere. Au fost efectuate cu mijloace proprii lucrări de decopertare a suprafeței poluate de cca 0,5m ² , respectiv îndepărtarea solului contaminat, rezultând un volum de cca 0,1m ³ de sol contaminat, care a fost transportat la Punctul de colectare deșeurilor periculoase amplasat în cadrul Depozitului Satchinez, pentru a fi preluat de către contractorul specializat și autorizat SC Stilo Evora SRL	Societatea deține Autorizație de mediu nr. 11338/22.04.2013, revizuită la 02.10.2019, pentru Sector 1 Satchinez.

								în vederea tratării/eliminării prin depozitare.	
20.02.2 023 ora 08:40 primită pe e- mail în 24.02.2 023	Colectorul de pompare 6" Parc 2 Variaș - Depozit Satchinez · Coordonat e geografic e: 45° 56'27. 0" N 20° 59' 37.3" E	1 oră și 30 minut e	sol	SC Expert Petrole um SRL	15 litri apă sărată și 5 litri de țiței	Datorită coroziuni i	Responsabil mediu: Cosmina Popescu	S-a izolat în cel mai scurt timp posibil tronsonul de colector avariat și au început lucrările de remediere. Au fost efectuate cu mijloace proprii lucrări de decopertare a suprafeței poluate de cca 5 m ² , respectiv îndepărtarea solului contaminat, rezultând un volum de cca 0,4 m ³ de sol contaminat, care a fost transportat la Punctul de colectare deșeuri periculoase amplasat în cadrul Depozitului Satchinez, pentru a fi preluat de către contractorul specializat și autorizat SC Stilo Evora SRL în vederea tratării/eliminării prin depozitare.	Societatea deține Autorizație de mediu nr. 11338/22.04.2013, revizuită la 02.10.2019, pentru Sector 1 Satchinez.

21.02.2 023 ora 08:40 primită pe e- mail în 24.02.2 023	Linia de amestec 4" Sonda 676 Calacea. Coordonat e geografic e: 45° 55'37. 7" N 21° 503' 39.8" E	24 ore	sol	SC Expert Petrole um SRL	30 litri apă sărată și 5 litri de țigăi	Datorită coroziuni i	Responsabil mediu: Cosmina Popescu	S-a izolat în cel mai scurt timp posibil tronsonul de colector avariat și au început lucrările de remediere. Au fost efectuate cu mijloace proprii lucrări de decopertare a suprafeței poluate de cca 2 m ² , respectiv îndepărtarea solului contaminat, rezultând un volum de cca 0,2 m ³ de sol contaminat, care a fost transportat la Punctul de colectare deșeuri periculoase amplasat în cadrul Depozitului Satchinez, pentru a fi preluat de către contractorul specializat și autorizat SC Stilo Evora SRL în vederea tratării/eliminării prin depozitare.	Societatea deține Autorizație de mediu nr. 11468/08.08.2013, revizuită la 01.09.2019, pentru Sector 2.
--	--	-----------	-----	-----------------------------------	--	----------------------------	--	---	--

03.03.2 023 primită pe e- mail în 03.03.2 023 ora13:3 0	Colectorul distribuți e gaze LTS Periam, zona Parc 2 Variaș Coordonat e geografic e: 45° 59'07, 4 " N și 20° 56'20, 1" E	4:25 ore	Aer	SC Expert Petrole um SRL - PEC Timiș	Nu este cazul	Datorită coroziuni i	Responsabil mediu: Cosmina Popescu	S-a izolat în cel mai scurt timp posibil tronsonul de colector avariat și au început lucrările de remediere. Neetanșeitarea s-a remediat prin montarea a 2 șarniere în data de 03.03.2023ora 12:10. Lucrarea a fost realizată de către Expert Petroleum. Suprafața necesară/afectată pentru efectuarea reparațiilor a fost de circa 20 m2.	Societatea deține Autorizație de mediu nr. 11338/24.04.2013, revizuită la 02.10.2019, pentru Sector 1.
06.03.2 023 primită pe e- mail în 09.03.2 023 ora11:0 6	Colectorul distribuți e gaze Foeni - Partoș Coordonat e	26:00 ore	Aer	SC Expert Petrole um SRL - PEC Timiș	Nu este cazul	Datorită coroziuni i	Responsabil mediu: Cosmina Popescu	S-a izolat în cel mai scurt timp posibil tronsonul de colector avariat și au început lucrările de remediere. Neetanșeitarea s-a remediat prin montarea a 2 șarniere în data de 07.03.2023 ora 16:00.	Societatea deține Autorizație de mediu nr. 11643/10.01.2014, revizuită la 03.07.2020, pentru Parc Partoș;

	<p>geografic e:</p> <p>Tronson 8“ Livezile 45° 21'54, 8"N și 21° 04'20, 3"E</p> <p>Tronson 6” Livezile 45° 23'19, 4"N și 21° 01'05, 1"E</p>							<p>Lucrarea a fost realizată de către Expert Petroleum. Suprafața necesară/afectată pentru efectuarea reparațiilor a fost de circa 4 m².</p>	
22.03.2 023 ora 21:25	Magazie în suprafață de aprox. 350 mp în care au fost	3:30 ore	Aer	-	Nu este cazul	Nu se cunosc cauzele incendiului	ISU Banat	ISU Banat a acționat cu autospeciale de stingere cu apă și spumă	<p>- Au ars materiale combustibile solide (mase plastic, carton, hârtie)</p> <p>- Nu au existat victime</p>

	depozitat e bunuri apartinând lichidator ului judiciar al fostei fabrici de pantofi Primos din Lugoj, care și-a încetat activitate a în anul 2020.								- Incendiul nu s-a propagat în vecinătăți
27.03.2 023 primită pe e- mail în 27.03.2	Colectorul distribuției gaze LTS Călacea- Periam	23:10 ore.	Aer	SC Expert Petroleum SRL - PEC Timiș	Nu este cazul	Datorită coroziunii	Responsabil mediu: Cosmina Popescu	S-a izolat în cel mai scurt timp posibil tronsonul de colector avariat și au început lucrările de remediere. Neetanșeitarea s-a remediat prin montarea unei șarniere	Societatea deține Autorizație de mediu nr. 11338/22.04.2013, revizuită la 02.10.2019.

023 ora 09:27	Coordonate geografice: 45° 59'10, 1" N și 20° 55'57, 7" E								în data de 21.03.2023 ora 11:30. Lucrarea a fost realizată de către Expert Petroleum. Suprafața necesară/afectată pentru efectuarea reparațiilor a fost de circa 40 m ² .	
27.03.2023 primită pe e-mail în 27.03.2023 ora 09:27	Colectorul distribuție gaze Foeni - Partoș Coordonate geografice: Tronson10 " Toager 45° 25'04, 8"N și	24:15 ore.	Aer	SC Expert Petroleum SRL - PEC Timiș	Nu este cazul	Datorită corозиuni	Responsabil mediu: Cosmina Popescu	S-a izolat în cel mai scurt timp posibil tronsonul de colector avariat și au început lucrările de remediere. Neetanșeitarea s-a remediat prin montarea a 2 șarniere în data de 23.03.2023 ora 14:30. Lucrarea a fost realizată de către Expert Petroleum. Suprafața necesară/afectată pentru efectuarea reparațiilor a fost de circa 6 m ² .	Societatea deține Autorizație de mediu nr. 11643/10.01.2014, revizuită la 03.07.2020, pentru Parc Partoș;	

	20° 55'55, 3"E Tronson10 " Toager 45° 25'03, 1"N și 20° 55'57, 0"E								
29.03.2 023 primită pe e- mail în 29.03.2 023 ora 10:50	Depozitul de zgură și cenușă Utvin Spulberări de cenușă - particule de cenușă antrenate de pe suprafața haldei și dispersate în aer, au	3:15 ore.	Aer - pulberi totale	Compan ia Locală de Termofi care COLTER M SA Timișoa ra	Nu este cazul	Intensific area vântului, viteza vântului - 15 m/s la rafală. Direcția vântului dinspre Depozitul de zgură și cenușă - depozitul	Coordonator Compartiment Mediu - Popa Manuela	S-a acționat prin inundarea compartimentului cu apă din conducta de evacuare zgură și cenușă. S-a realizat umectarea digurilor cu ajutorul autotunului PSI.	Societatea deține Autorizație de mediu nr. 23 / 30.07.2018

	<p>început la ora 16:45 și au încetat la ora 20:00.</p> <p>Coordonate Stereografice X: 198854,193</p> <p>Y: 473079,865</p>					2 spre localitatea Parța			
31.03.2023 primită pe e-mail în 03.04.2023 ora 10:45	<p>Colectorul distribuție gaze Foeni - Partoș</p> <p>Coordonate</p>	4:30 ore	Aer	SC Expert Petrolum SRL - PEC Timiș	Nu este cazul	Datorită corозиuni	Responsabil mediu: Cosmina Popescu	S-a izolat în cel mai scurt timp posibil tronsonul de colector avariat și au început lucrările de remediere. Neetașeitarea s-a remediat prin montarea unei șarniere în data de 31.03.2023 ora 12:00. Lucrarea a fost realizată de către Expert	Societatea deține Autorizație de mediu nr. 11643/10.01.2014, revizuită la 03.07.2020, pentru Parc Partoș;

	geografic e: Tronson 8“ Grăniceri 45° 26'48, 2"N și 20° 53'08, 6"E							Petroleum. Suprafața necesară/afectată pentru efectuarea reparațiilor a fost de circa 1 m ² .	
03.04.2 023 primită pe e- mail în 04.04.2 023 ora11:3 0	Colectorul distribuți e gaze Parc Lovrin - LTS Calacea Coordonat e geografic e: 45° 56'10, 0"N și	2:30 ore	Aer	SC Expert Petrole um SRL - PEC Timiș	Nu este cazul	Datorită coroziuni i	Responsabil mediu: Cosmina Popescu	S-a izolat în cel mai scurt timp posibil tronsonul de colector avariat și au început lucrările de remediere. Neetanșeitarea s-a remediat prin montarea unei șarniere în data de 03.04.2023 ora 14:00. . Lucrarea a fost realizată de către Expert Petroleum. Suprafața necesară/afectată pentru efectuarea reparațiilor a fost de circa 6 m ² .	Societatea deține Autorizație de mediu nr. 11642/10.01.2014, revizuită la 09.01.2020;

	20° 56'54, 1"E								
18.04.2 023 primită pe e- mail în 19.04.2 023 ora13:2 1	Linie amestec sondă 21 Biled Coordonat e geografic e: 45° 55'30, 4"N și 20° 59'09, 9"E	13:30 ore	Sol	SC Expert Petrole um SRL - PEC Timiș	Aprox imativ 15 litri apă sărată și 2 litri de țiței au fost dever sați pe sol.	Datorită coroziuni i	Responsabil mediu: Cosmina Popescu	S-a izolat în cel mai scurt timp posibil tronsonul de colector avariat și au început lucrările de remediere. Neetanșeitățile s-au remediat prin montarea unor șarniere în data de 19.04.2023 ora 10:00. Lucrarea a fost realizată de către Expert Petroleum. Suprafața necesară/afectată pentru efectuarea reparațiilor a fost de circa 10 m2, respectiv îndepărtarea solului contaminat, rezultând un volum de cca 0,3 m ³ de sol contaminat, care a fost transportat la Punctul de colectare deșeuri periculoase amplasat în	Societatea deține Autorizație de mediu nr. 11338/22.04.2013, revizuită la 02.10.2019;

								cadrul Depozitului Satchinez, pentru a fi preluat de către contractorul specializat și autorizat SC Stilo Evora SRL în vederea tratării/eliminării prin depozitare.	
20.04.2 023 ora 5:35 primita pe e- mail in 20.04.2 023	Depozitul de deșeuri nepericul oase Ghizela al SC RETIM SA, la instalația de biodesulf urare	1:55 ore	Aer	-	Nu este cazul	Conform constatăr ilor ISU Banat - cauza produceri i incendiul ui a fost un posibil scurtcirc uit la instalația de biodesulf urare	ISU Banat	ISU Banat a acționat cu autospeciale de stingere a incendiului.	- A ars instalația de biodesulfurare în totalitate, material plastic. - Nu au existat victime -Incendiul nu s-a propagat în vecinătăți.

19.05.2 023	SC Voestalpine Rotec Coating SRL, Timisoara str. Ovidiu Cotrus, nr.14, jud.Timis	18.05 .2023 interv alul orar 02:00 - 03:25	Aer	SC Voestalpine Rotec Coating SRL	-	Incendiu produs în hala secției de piese auto și vopseluri , pe o suprafață de aprox. 2000 mp. Nu se cunosc cauzele incendiului.	-	ISU Banat a acționat cu 4 autospeciale de stingere cu apă și spumă	Societatea deține Autorizația de mediu nr. 123/21.11.2017, revizuită în data de 04.12.2018, revizuită în data de 27.09.2021 Stația de monitorizare a calității aerului înconjurător TM-1 amplasată în Calea Șagului nu a evidențiat depășiri ale valorilor limită la poluanții monitorizați. Nu au existat victime, nu s-a propagat spre vecinătăți.
----------------	---	---	-----	-------------------------------------	---	---	---	--	--

30.06.2 023 primită pe e- mail în 30.06.2 023ora1 1:44	SC Continental Automotive Products SRL Str. Avram Imbroane nr.9	10 secun de	Aer	SC Continental Automotive Products SRL	Negru de fum	Suprapre siune creată în sistemul de transport negru de fum	ESH maneger Ciuhat Nadia	De reducere și/sau eliminare a efectelor Nu sunt efecte, refularea a durat mai puțin de 10 secunde	Societatea deține Autorizație integrată de mediu nr. 11349/29.04.2013, revizuită la 31.10.2022,
18.07.2 023, ora 14:40 primita pe e- mail in 20.07.2 023	Colector distribuți e gaze Foeni- Partoș. Coordonat e geografic e:	22 ore și 55 minut e	aer	SC Expert Petroleum SRL	200 Smc de gaze au fost emise în atmos feră	Datorită coroziuni i	Responsabil mediu: dna Cosmina Popescu	S-a izolat în cel mai scurt timp posibil tronsonul de colector avariat și au început lucrările de remediere. Neetanșeitățile s-au remediat prin montarea unor șarniere în data de 19.07.2023 ora 13:35. Lucrarea a fost realizată de către Expert Petroleum.	Societatea deține Autorizație de mediu nr. 11643/10.01.2014, revizuită la 03.07.2020, pentru Parc Partoș.

	<p>Tronson 6” Livezile: 45° 23'18, 2" N 21° 01'13, 0" E</p> <p>Troson 10” Toager 45° 24'26, 7 " N și 20° 56'29, 4" E</p>							Suprafața necesară/afectată pentru efectuarea reparațiilor a fost de circa 4 m ² pentru fiecare tronson în parte.	
05.08.2023, ora 17:00 primită pe e-	<p>Depozitul de zgură și cenușă Utvin</p> <p>Coordonate Stereo 70:</p>	05.08.2023, ora 17, spulberile au încet	aer	SC Colterm SA	particule de cenușă	Spulberari de cenusa-particule de ceusa antrenate de pe suprafata	Responsabil mediu: dna Popa Manuela	S-a actionat prin umectarea suprafetei compartimentului prin intermediul a 70 aspersoare	Societatea deține Autorizația integrată de mediu nr.23/30.07.2018

mail în 07.08. 2023	X 198854.19 3 Y 473079.86 5	at la ora 18,00				haldei și dispersat e în aer			
22.08.2 023 ora 12:00 primită pe e- mail în 23.08.2 023 ora10:5 3	Linia de colectare 3” comună pentru sondele 60 și 134 Calacea, în zona 6040 Calacea Coordonat e geografic e: 45° 56'46. 6"N și	30 min	aer	SC Expert Petrole um SRL	Aprox imativ 100 Smc de gaze au fost emise în atmos feră	În timpul lucrărilor de abandona re s-a lovit cu un utilaj linia de colectare de 3” comună pentru sondele 60 și 134 Calacea, în zona	Responsabil mediu: dna Cosmina Popescu	S-a izolat în cel mai scurt timp posibil tronsonul de colector avariat și au început lucrările de remediere. De reducere și/sau eliminare a efectelor. Incidentul s-a remediat prin cuponare în data de 22.08.2023 ora 16:30. Lucrarea a fost realizată de către Expert Petroleum. Suprafața necesară/afectată pentru efectuarea reparațiilor a fost de circa 6	Societatea deține Autorizație de mediu nr. 11468/ 08.08.2013, revizuită la 01.09.2020 pentru Sector 2.;

	21° 06'51.2"E					6040 Calacea		m ² , pentru fiecare tronson în parte.	
14.09.2023, ora 15:00 primită pe e-mail în 18.09.2023	Colector distribuție gaze Foeni-Partoș. Coordonate geografice: 45° 27'47,6" N și 20° 52'45,1" E	30 minute	aer	SC Expert Petroleum SRL	100 Smc de gaze au fost emise în atmosferă	Datorită coroziuni	Responsabil mediu: dna Cosmina Popescu	S-a izolat în cel mai scurt timp posibil tronsonul de colector avariat și au început lucrările de remediere. Neetanșeitarea s-a remediat prin montarea unei șarniere în data de 15.09.2023 ora 10:40. Lucrarea a fost realizată de către Expert Petroleum. Suprafața necesară/afectată pentru efectuarea reparațiilor a fost de circa 4 m ² .	Societatea deține Autorizație de mediu nr. 11643/10.01.2014, revizuită la 03.07.2020, pentru Parc Partoș.
07.10.2023, ora 07:40	Colector pompare Parc2 Variaș-Depozit	20 minute	sol	SC Expert Petroleum SRL	100 litri de apă sărată	Datorită coroziuni	Responsabil mediu: dna Cosmina Popescu	S-a izolat în cel mai scurt timp posibil tronsonul de colector avariat și au început lucrările de remediere.	Societatea deține Autorizație de mediu nr. 11338/22.04.2013,

primită pe e-mail în 09.10.2023	Satchinez Coordonate geografice: 45° 58'08,0" N și 20° 58'01,8" E				și 10 litri de țigăi au fost deversați pe sol			Neetanșeitarea s-a remediat prin montarea unei șarniere în data de 07.10.2023 ora 10:20. Lucrarea a fost realizată de către Expert Petroleum. Suprafața necesară/afectată pentru efectuarea reparațiilor a fost de circa 5 m ² .	revizuită la 02.10.2019.
23.10.2023, ora 14:30 primită pe e-mail în 24.10.2023	Colector 6" distribuție gaze Foeni-Partoș Colector 8" distribuție gaze Foeni-Partoș	30 minute	aer	SC Expert Petroleum SRL	Aproximativ 1099 Smc gaze au fost emise în aer	Datorită coroziunii	Responsabil mediu: dna Cosmina Popescu	S-a izolat în cel mai scurt timp posibil tronsonul de colector avariat și au început lucrările de remediere. Neetanșeitarea s-a remediat prin montarea unei șarniere în data de 23.10.2023 ora 18:50. Lucrarea a fost realizată de către Expert Petroleum. Suprafața necesară/afectată	Societatea deține Autorizație de mediu nr. 11643/10.01.2014, revizuită la 03.07.2020 pentru Parc Partoș.

	<p>Coordonate geografice:</p> <p>Colector 6"</p> <p>45° 29'24, 3 " N și 20° 50'47, 0" E</p> <p>Colector 8"</p> <p>45° 29'35, 0 " N și 20° 50'33, 9" E</p>							<p>pentru efectuarea reparațiilor a fost de circa 6 m²</p>	
25.10.2023, ora 07:30	Colector 5" distribuție gaze	30 minute	aer	SC Expert Petrolum SRL	Aproximativ 200 Smc gaze au	Datorită coroziunii	Responsabil mediu: dna Cosmina Popescu	S-a izolat în cel mai scurt timp posibil tronsonul de colector avariat și au început lucrările de remediere.	Societatea deține Autorizație de mediu nr. 11643/10.01.2014, revizuită la

primită pe e-mail în 26.10.2023	Foeni-Partoș Coordonate geografice: Colector 5" 45° 29'24, 1 " N și 20° 50'46, 9.0" E				fost emise în aer			Neetanșeitatea s-a remediat prin montarea unei șarniere în data de 25.10.2023 ora 11:20. Lucrarea a fost realizată de către Expert Petroleum. Suprafața necesară/afectată pentru efectuarea reparațiilor a fost de circa 2 m ²	03.07.2020 pentru Parc Partoș.
06.12.2023, ora 11:30 primită pe e-mail în	Colector 5" și 6" distribuție gaze Foeni-Partoș Coordonate	45 minute	aer	SC Expert Petroleum SRL	Aproximativ 400 Smc gaze au fost	Datorită coroziunii	Responsabil mediu: dna Cosmina Popescu	S-au izolat în cel mai scurt timp posibil tronsoanele de colector avariate și au început lucrările de remediere. Neetanșeitățile s-au remediat prin montarea de	Societatea deține Autorizație de mediu nr. 11643/10.01.2014, revizuită la 03.07.2020 pentru Parc Partoș.

11.12.2 023	geografic e: 45° 29'24, 3 " N și 20° 50'46, 8" E - Foeni 45° 23'19, 5 " N și 20° 01'05, 6" E - Livezile 45° 24'43, 3 " N și 20° 56'16, 6" E - Toager				emise în aer			șarniere în data de 07.12.2023 ora 15:40. Lucrarea a fost realizată de cătref Expert Petroleum. Suprafața necesară/afectată pentru efectuarea reparațiilor a fost de circa 12 m ² .	
15.12.2 023, ora 12:30	Colector 5" distribuție gaze	15 minut e	aer	SC Expert Petrole um SRL	Aprox imativ 100 Smc gaze	Datorită coroziuni i	Responsabil mediu: dna Cosmina Popescu	S-a izolat în cel mai scurt timp posibil tronsonul de colector avariat și au început lucrările de remediere.	Societatea deține Autorizație de mediu nr. 11643/10.01.2014, revizuită la

<p>primită pe e-mail în 18.12.2023</p>	<p>Foeni-Partoș Coordonate geografice: 45° 29'24,4" N și 20° 50'47,2" E - Foeni</p>				<p>au fost emise în aer</p>			<p>Neetanșeitatea s-a remediat prin montarea unei șarniere în data de 16.12.2023 ora 14:20. Lucrarea a fost realizată de către Expert Petroleum. Suprafața necesară/afectată pentru efectuarea reparațiilor a fost de circa 3 m²</p>	<p>03.07.2020 pentru Parc Partoș.</p>
--	---	--	--	--	-----------------------------	--	--	--	---------------------------------------